

**岳阳某建筑工程有限公司“8·24”
一般触电事故**

**调
查
报
告**

**编制单位：岳阳*建筑工程有限公司“8·24”
一般触电事故事故调查组
2024年10月11日**

目 录

一、事故简介和事故性质认定.....	1
二、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况	
(二) 事故发生单位安全管理情况	
(三) 事故发生经过	
(四) 事故现场情况	
(五) 人员伤亡和直接经济损失	
(六) 其他情况	
三、事故信息接报及评估情况.....	4
(一) 事故信息接报及响应情况	
(二) 事故现场应急处置和医疗救治情况	
(三) 善后情况	
(四) 事故应急处置评估	
四、事故原因分析.....	6
(一) 直接原因分析	
(二) 其他可能排除因素	
(三) 间接原因分析	
五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题.....	7
(一) 企业主体责任单位	
(二) 相关责任人员	

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8
(一) 因在事故中死亡免于追究责任人员。	
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。	
(三) 对有关公职人员的处理建议。	
七、事故主要教训.....	10
八、事故防范和整改措施建议.....	10

一、事故简介和事故性质认定

2024年8月24日9时30分许，岳阳*建筑工程有限公司从业人员张*在东山镇长宁垸村长宁垸村长荆7组进行道路硬化建设时，张*在操作泵臂的过程中泵臂离高压线的距离低于安全距离导致发生触电事故，导致其本人触电死亡，直接经济损失约*万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2023年9月15日，华容县人民政府成立由县应急管理局、县公安局、县总工会、县检察院、东山镇人民政府为成员单位的岳阳*建筑工程有限公司“8·24”一般触电事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范建议。

经调查认定，岳阳*建筑工程有限公司“8·24”一般触电事故是因安全管理人员现场管理不严，从业人员安全意识淡薄，企业安全生产主体责任落实不力，导致发生的一起生产安全责任事故。

二、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

1. 湖岳阳*建筑工程有限公司。

岳阳*建筑工程有限公司，公司类型：有限责任公司，注册资本：*万元整，法定代表人是张*，公司成立日期：*年*月*日，公司住所：*省*市*县*镇*号，公司经营范围：许可项目，建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目，土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 事故单位安全管理情况

岳阳*建筑工程有限公司资质合法，该公司承建了东山镇长宁垸村长荆7组道路硬化项目建设，于2024年8月15日开始施工，工程项目包括对高低不平路段，采用装载机整平，宽度不足部分进行拓宽，软基清除并用砂石还填。通过查阅资料及调查询问，岳阳*建筑工程有限公司对从业人员进行了安全技术交底口头安全提示，但未对从业人员进行安全生产教育和培训，未认真如实记录相关技术交底和培训内容，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显告知警示牌。

(三) 事故发生经过

2024年8月24日，岳阳*建筑工程有限公司现场安全管理

人员刘*、从业人员陈*和聂*、张*共四人早上7时许到了工地上，陈*和聂*负责把混凝土整平，张*负责输送水泥的泵管，7时30许，混凝土罐车拉了一车混凝土到了工地，陈*和聂*、张*三人开始按照分工进行作业，8时30分许，混凝土罐车内的混凝土已经输送完，混凝土罐车离开工地，陈*和聂*、张*三人开始休息，大概休息了20多分钟的样子，9时许，混凝土罐车再次来到了工地，陈*和聂*、张*三人再次按照分工进行作业，9时30分许，当时张*用肩部作支撑，手扶着泵管在进行作业，聂*和陈*是背对着张*在做事，安全管理人员刘*在现场查看施工情况，突然，混凝土泵车司机叫聂*和陈*两个，说张*摔倒地上了，要聂*和陈*把张*扶起来，聂*和陈*走到张*那里，发现张*躺在地上不动了，脸部朝上，面部是乌黑，眼睛睁开，岳阳*建筑工程有限公司现场安全管理人员刘*看到这个情况后，立即安排施工作业人员陈*拨打了“120”急救电话，10时20分，急救车来到事故发生现场，在急救车来之前，安全管理人员刘*拨打了长宁垵村总支书杨*的电话，杨*马上安排长宁垵村的村医到现场对张*进行了抢救，已经发现张*没有呼吸，心脏也没有跳动了，10时20分急救车到了事故现场后，立即对张*进行检查和抢救，检查时发现张*胸部、大腿和手上面有一个烧焦的洞，瞳孔放大，已无生命特征，确认张*是触电死亡。

(四) 事故现场情况

湖南省岳阳市华容县东山镇长宁垵村长荆7组道路呈东西

走向，系长宁垸村长荆 7 组村级道路，路面为 18 厘米厚混凝土路面，长 170 米，宽 3 米，道路两边均为农田，道路东边尽头有临散村名住房，道路西边与呈南北走向的长宁垸村村级道路连接张*触电位置距离道路连接处 10 米，施工作业现场上空有高压线通过，施工作业现场无安全告知的相关明显警示标志。

（五）人员伤亡和直接经济损失

死者姓名：张*，男，*岁，身份证号码：*，户口所在地系*省*县*镇*村。张*为岳阳*建筑工程有限公司承包的东山镇长宁垸村长荆 7 组道路硬化项目建设的施工人员，本次事故直接经济损失人民币*万元。

（六）其他情况

为解决长宁垸村长荆 7 组居民通户公路下雨天出行难、农资产品运输问题，村干部以解决群众切身利益问题为出发点，不等不靠，自筹资金，主动作为硬化居民道路。

2024 年 8 月 24 日，晴天，视线良好。

三、事故信息接报及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

长宁垸村长荆 7 组道路硬化建设项目资金系村干部自筹资金，该项目的施工未向所属辖区东山镇人民政府报告。2024 年 8 月 24 日 9 时 30 分许，岳阳*建筑工程有限公司现场安全管理人员刘*安排施工作业人员陈*拨打了“120”急救电话，立即向公司总经理葛*进行了报告，10 时 20 分，岳阳*建筑工程有限公司

总经理葛*将该事故向东山镇人民政府进行了报告，10时30分，东山镇将该情况报告给县应急指挥中心值班室。

(二) 事故现场应急处置和医疗救治情况

岳阳*建筑工程有限公司主要负责人葛*在接到施工现场安全管理人员刘*关于张*触电死亡的报告后，立即按照事故应急处置预案开展事故救援工作，施工现场安全管理人员刘*在县急救中心医护人员到达事故现场前，已按照预案就近联系了长宁垵村村医对张*进行急救，并在事故发生后第一时间拨打了“120”急救电话。县120急救中心医护人员于10时20分到达事故发生现场，经对张*进行诊断，宣布张*无生命体征，已当场死亡。

岳阳*建筑工程有限公司迅速组织相关人员和家属召开协调会，商量死者安葬和赔偿事宜，未造成不稳定因素。

(三) 善后处理情况

8月24日，由属地乡镇东山镇进行协调，由于死者是岳阳*建筑工程有限公司的从业人员，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未认真如实记录相关技术交底和培训内容，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显告知警示牌，造成张*死亡，由岳阳*建筑工程有限公司对当事人家属进行赔偿。岳阳*建筑工程有限公司和张*家属达成赔偿协议，由岳阳*建筑工程有限公司一次性赔偿死者家属128万元人民币，善后处置工作及时有效，没有造成社会影响，没有引起其他不稳

定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，岳阳*建筑工程有限公司立即拨打“120”，并按照应急预案对事故进行了处置，事后能积极抚慰好家属情绪，及时与死者家属张*达成赔偿协议，没有造成社会影响，未引发其他社会矛盾，应急处置及时、有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场勘验及张*死亡诊断，经分析是张*在操作泵臂的过程中未观察周围的安全环境，泵臂离高压线的距离低于安全距离导致发生触电事故，是造成事故发生的直接原因。

（二）其他可能排除因素

通过现场勘查和对目击者的询问，排除人为故意破坏和突发自然灾害原因以及排除张*因自身疾病及中毒所致的死亡（见附件：调查询问笔录和勘验笔录（华）应急管勘（*）*号。

（三）间接原因分析

岳阳*建筑工程有限公司对从业人员进行了安全技术交底口头安全提示，但未对从业人员进行安全生产教育和培训，未认真如实记录相关技术交底和培训内容，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显警示标志，是造成事故发生的间接原因。

五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）企业主体责任单位

岳阳*建筑工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录相关技术交底和培训内容，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显警示标志。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”。对此次事故的发生负有管理责任。

（二）相关责任人员

1、葛*，岳阳*建筑工程有限公司总经理，未严格履行主要负责人的安全管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”的规定。对此次事故的发生负有领导责任。

2、刘*，岳阳*建筑工程有限公司副总经理兼施工现场安全管理人员，未组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第一款第二项：“组织本单位安全生产教育和培训，如是记录安全生产教育和培训情况”的规定。对此次事故的发生负有管理责任。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

张*，男，群众，系岳阳*建筑工程有限公司从业人员，在操作泵臂的过程中未观察周围的安全环境，泵臂离高压线的距离低于安全距离导致发生触电事故，对本次事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议。

1、岳阳*建筑工程有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录相关技术交底和培训内容，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显警示标志。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款的规定，对此次事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。根据《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版）》的规定，建议由县应急管理局对岳阳*建筑工程有限公司处以人民币叁拾万元罚款的行政处罚。

2、葛*，男，群众，岳阳*建筑工程有限公司主要负责人，担任总经理职务，未严格履行主要负责人的安全管理职责，未组

织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，对此次事故的发生负有领导责任。该事故发生后，葛*能及时与死者家属张*签订赔偿协议，及时将赔偿款支付到位，善后处置工作及时有效，没有造成社会影响，没有引起其他不稳定因素，并已得到死者家属的谅解，建议不再追究其相关刑事责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。根据《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版）》的规定，建议由县应急管理局对葛*处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

3、刘*，男，群众，岳阳*建筑工程有限公司副总经理兼施工现场安全管理人员，未组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项：“组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”的规定。对此次事故的发生负有管理责任。建议由岳阳*建筑工程有限公司按照公司内部规章予以处理。

（三）对有关公职人员的处理建议。

杨*，男，中共党员，现任华容县东山镇长宁垸村总支部书记，负责对村辖区内的全面工作，鉴于其为解决长宁垸村长荆7组居民通户公路下雨天出行难、农资产品运输问题，村干部以解

决群众切身利益问题为出发点，不等不靠，自筹资金，主动作为硬化居民道路。建议由东山镇党委对其给予提醒谈话处理。

七、事故主要教训

（一）相关村道建设在现场管理上存在漏洞，安全生产管理工作监管不严，相关事故责任单位和人员要认真汲取事故教训；

（二）事故发生后暴露出来的问题，基本都是人的不安全行为和物的不安全状态，安全管理都没有落到实处。属地人民政府要加强对本辖区的巡查，及时发现存在的安全隐患，依法履行属地安全管理职责。

（三）建设行业主管部门要加强对农村小型项目的监管力度，严查从业人员的安全教育培训未落到实处的行为，依法履行行业主管部门安全监管职责。

八、事故防范和整改措施建议

（一）行业主管部门、各乡镇要加强安全生产的源头管理，要及时依法采取有效措施，督促企业落实主体责任；要加强对农村施工建设项目的巡查。

（二）生产经营单位是安全生产的责任主体，要加强对从业人员进行安全教育和培训，强化从业人员的安全意识，并有针对性的开展事故警示教育，落实安全措施，杜绝此类事故再次发生；

（三）行业主管部门和属地政府要加强新《安全生产法》的学习，要进一步明确属地安全管理职责，加强安全生产隐患排查治理和监督检查，督促生产经营单位落实主体责任，严格按照《中

华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》的相关规定，及时上报生产安全事故隐患。

岳阳*建筑工程有限公司“8·24”

一般触电事故调查组

2024年10月11日